



Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

АКТ

Номер документа	Дата составления
	06.12.2017г

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств
для проведения ремонтных работ

Наименование объекта

Пожвдоем УПГИ

Материально ответственное лицо

Начальник КРС Самончик Д.В.

Инвентарный номер объекта

Дата ввода в эксплуатацию

Мы ниже подписавшиеся, в процессе осмотра приведенного ниже объекта ОС
(осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.)

выявили следующие дефекты:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Примечания
1	2	3
1	Стойка каркаса отклонена от оси- произошла деформация стен здания	

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
1	2	3	4	5
1	Разборка кровли из профилированного листа	М2	107,3	
2	Разборка сплошной обрешетки	М2	107,3	
3	Разборка стропильной системы	М3	2,1	
4	Разборка фронтона	М2	43,8	
5	Разборка карниза (частично)	М2	17,52	
6.	Разборка чердачного перекрытия	М2	25,92	С разборкой утеплителя (7,2x3,6)
5	Разборка обшивки стен здания (рубероид)	М2	54,34	(7,2+7,1)x3,8
6	Разборка обшивки стен из доски	М2	54,34	
7	Разборка утеплителя и пароизоляционных слоев (стены - опилки)	М2	54,34	Толщ. 150мм
8	Разборка утепленных завалин	М2	17,16	(доска, опилки)
9	Разборка обвязки стен из доски 50мм – 2 ряда	М.п	21,5	
10	Замена стойки каркаса здания с креплением скобами	шт	1	Брус 150x150мм Высота 3,8м
11	Установка дополнительных стоек каркаса здания	Шт.	4	Брус 150x150 мм Высота 3,8м
12	Обшивка каркаса досками в заборку с прокладкой 2-х слоев пароизоляции из изоспана и утеплением извером толщ. 150	М2	54,34	С добавлением нового материала 50%

13	Устройство обвязки стен из бруса	М.п.	21,5(1 ряд)	Доска 50мм в 2 ряда
14	Восстановление чердачного перекрытия	М2	25,92	
15	Устройство стропильной системы	М3	2,1	
16	Устройство кровли из профилированного листа с устройством сплошной обрешетки	М2	107,3	С добавлением нового материала 30%
18	Обшивка фронтона	М2	43,8	
19	Устройство завалин с утеплением опилками	М2	17,16	С добавлением нового материала 30%
20	Замена дверного утепленного блока деревянного	М2	1,8	0,8х2,0 (м)

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

Главный инженер ГПУ
(Должность)

Начальник КРС ГПУ
(Должность)

Вед.инженер ОКСиР
(Должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

В.А.Горовик
(Ф.И.О.)

Д.В.Самончик
(Ф.И.О.)

Т.В.Кейман
(Ф.И.О.)

Согласовано: 1-й зам.директора по безопасности ОАО «ЯТЭК»

Асадулаев М.Г.